BEST AVAILABLE COPY

(19) Japan Patent Office (JP) (11) Publication of unexamined Utility Model Application

(12) Publication of unexamined Utility Model Gazette (U)

S59.67992

(51) Int. Cl. Identification Code Reference of Patent Office H 05 K 7/20 6428-5F

H 01 J 31/00 7170-5C H 05 K 9/00 6616-5F

(43) Date of Publication of unexamined Utility Model Application : May 8, 1984

Request for Examination: Not yet filed

(54) Board Attachment Device

(21) Utility Model Application Number: S57-163488

(22) Date of Application October 28,1982

(72) Inventor Hirotaka TAKADA

10-14 Osaki 2-Chome Shinagawa-Ku, Tokyo

c/o Sony Corporation Osaki Factory

(72) Inventor Kiyoshi Numata

10-14 Osaki 2-Chome Shinagawa-Ku, Tokyo

c/o Sony Corporation Osaki Factory

(71) Applicant Sony Corporation

35-7 Kitashinagawa 6-Chome Shinagawa-Ku, Tokyo

(74) Representative Patent Attorney Tei ITo and another one

Utility Model Claim

A board attachment device comprising a shield case surrounding a periphery of a socket board which is inserted in a neck portion of a cathode ray tube,

wherein an image output transistor attached to the socket board is thermally joined to the shield case so that the shield case is jointly used as a heat release board.

昭和 59 開実用

ゆ 日本国特許庁 (JP)

① 突用新業出願公開

ゆ 公開実用新築公報 (U)

昭39—67992

aliat. Cl. H 05 K 7/20 H 01 J 21/00 9/00 HUSK

罗列記号

厅内整理番号

母公開 昭和59年(1984)5月8日

6428-5 F 7170-5 C 6616-5F

密空积水 朱额宋

全 H)

匈班权取付装置

卯夹

邻田

⊕ ≈÷

原 昭57―163438

数 超57(1982)10月28日

态田博教

東京都品川区大崎 3 丁目10部14 号リニー株式会社大崎工場内

②考 表 考 溶留浴

> 東京都品川区大崎2丁目10帯14 ウソニー株式会社大崎工場内

の出 磁 人 ッニー株式会社

東京都品川区北島川 5 丁官 7 番

35号

砂代 理 人 弁理士 伊藤貞

外1名



毽 跙 紐

基板取付套置 考案の名称 実用新集登録請求の範囲

陰極線管のネック部に捧着されるソケット基板 の周囲にシールドケースを配し、上記ソケット基 板に取付られた映像出力トランジスメと上記シー ルドケースを熱的に結合して上記シールドケース を放熱板として乗用したことを特徴とする痞板取 付装價。

※案の詳細を説明

産業上の利用分野

この考案はテレビジョン受像機やキャラクタ ティスプレー装置をどに適用して好適を除模線質 (CRT)の態板取付裝置に関する。

背景技術とその問題点

例えばカラーテレビション受像機で高解像度を 央現するためには、映像出力 回路の広帝 域化を図 る必要があり、そのためには映像出力用トランジ スタを大振幅で駆動しなければならないが、この よりに出力用トランジスタを大振幅駆動すると、

(1)

実間 59-67992 1

公開実用 昭和59→ 67992



映像出力回路からの不要副射が問題になる。映像 出力回路の設けられたプリント差板は比較的簡単 にとれをシールドできるので、とのプリント基板 に設けられた映像出力回路からの不要刷射を防止 ナるのは比較的簡単である。しかし、このように 映 像 出 力 回 路 を シ ー ル ド して も 、 カ ラ ー CBT の ネ ック部と映像出力回路の設けられたプリント基板 とが魅れているような場合には、映像出力回路か らネック部に至る出力リード線から映像出力が不 要剛射されるかそれがある。

従つて、との出力リード圏からの映像出力の不 要副射をも防止するには、カラー CRT のネック部 に挿潜されたソケット遊板(ソケット部の取付け られたプリント基板)に映像出力回路を設ければ よい。しかし、とのソケット基板にも端子ピンな どがあるため、ととから不要刷射されないように するためには、ソケット基板の周囲をシールドケ ースで囲きなければ左らをい。キャピネットがプ ラスチック材で梯成されている場合には特にその 必要がある。

(2)

ところが、このように映像出力回路が設けられ たソケット基板装置(以下基板取付装置という) てはシールドケースがあるために放熱効果が充分 てたく、そのため出力用トランツスタを大振福燮 動するよう左場合にはどうしても放熟対策を辨ず る必要がある。

しかし、この基板取付整段はカラー CRT のネッ ク部に挿習されるものであるから、放為手段とし て従来から知られている重量のあるヒートシンク は便用できない。

考案の目的

そとで、この考案ではシールドケースのある基 板取付裝置にかいて、あまり国盤を増さないでも 放熱効果が充分得られるようにして出力用トラン **シスタを大振幅駆動できるようにしたものである。** 考案の概要

そのため、この考案ではソケット基框に取付け られた映像出力用のトランジスタとシールドケー スとを熱的に結合してシールドケースを放熱板と しても使用することによつて上記の目的を選成し

(3)

公開実用 昭和59-

たものである。

実施例

続いて、この考案の一例を第1回を参照して許 網に説明する。

図において、伽はての考案に係る慈板取付装置 を示し、とれは図のように CRT ソケット(1)とこの ソケット(1)が取付けられたソケット基板(2)と、こ のソケット基板(2)を取り囲む直方体形状のシール ドケース(3)とで構成され、 CRT ソケット(1)はカラ — CRT のオツク部(4)に揮着される。従つて、 巻 板 取付裝置的全体がネック部は)に挿海固定される。

ソケット基板(2)には上述した CRT ソケット(1)の ほかにポワイトペヲンス調整回路などが設けられ ると共に、上述したように映像出力回路の電子部 品が取付けられる。この例では、ソケット基板は の配線部は CRT ソケット(1)の取付面側に設けられ ている場合なので、映像出力回路を構成する赤・ 緑及び宵用の各映像出力用のトランツスタ QR -Qo 及び Qa は図のように CRT ソケット(1)とは反対 側に接続される。

(4)



直方体形状を左すシールドケース(3)は図のよう に左半体(3A)と右半体(3B)とで構成され、左半体 (3A) の端面の内部にはソケット基板(2)の周面が衝 合するょうな段部的が形成され、後述するように 右半体 (38)と左半体 (34)とを合体したとき右半体 (38) からの作用でソケット基板(2)が段部(5)に符合 してシールドケース(3)に固定されるように たされ ている。左半体 (3A) の祭さは CRT ソケット(1)を 種 うようた深さに過定される。(6)はネック部(4)に押 労するための透孔である。

右半体(3B) も左半体(3A) と径短 阿様に構成され、 スナップ機機によつて左半体 (SA) に取付けられる。 そして、との右半体 (SB) はソケット 悲枢(2) に取付 けられた出力用トランジスタQz~Qzと熱的に結 合される。そのため、トランジスタ Qx ~ Qx のケ ースがシリコンシートなどの絶縁届(7R)~(7B)を 介して右半体(38)の内面と密着するように右半体 (3B) の深さが定められる。

とのように帮政した場合にはトランジスタQx~ Q x と右半体 (38) 及び左半体 (3A) とは熱的に結合 (5)

77G

公開実用 昭和 59 — 67992



されて、これらが放然板として作用するから、トランシュタQx ~ Qx の発無をとのシールドケース(3)によつて効果的に放熱させることができる。

この考案では放熱対策を一層効果的に行なうために、シールドケース(3)特に、トランジスタ QB ~ QB が密潜している右半体 (3B)の外面に、第 2 図のような波形に成形されたひだ得違の放熱体(9)が容無部によつて取付けられ、放熱面積の拡張が図られている。これによつてトランジスタ QB ~ QB で発生した熱をより一勝効果的に放熱させることができる。

たお、この放熱体(9)はシールドケース(3)と同様に板金製で、その導みも振くわずかであるから、放熱体(9)の重量は低くわずかであつて、これを取付けたととによるオック部(4)への影響は殆んどない。

右半体 (3B) 自体、その底面部を第2図に示すような変形に形成し、各トランシスタ Qn ~ Qn のケースが波形の山部に当接するようにひだの形成位徴を選定しておけば、放熱体(9)を使用しないても

(6)

充分な放熱効果を期待できる。

放動体例としては、部3図に示すよりに、1枚の平板に対しその複数個所を切り起として切り起とし片側の形成されたものを使用してもよい。ただし、この場合には切り起とし片側による穴的があるので、放動体(9)と右半体(3B)とを兼用させるととはできない。

たか、上述した実施例では左半体(3A)と右半体(8B)の共働でソケット基板(2)をシールドケース(3) に固定するようにしたが、例えばポルトによつてソケット基板(2)を左半体(3A)若しくは右半体(3B) に固定してもよい。左右半体(3A),(3B)の合体はスナップ 極梯以外のものを使用しても勿論整支えない。

応用例

上述の例はこの考案をテレビション受像機のカラー CRT に適用したが、この考案に係る基板取付 装置はさらにワードプロセッサ・マイクロコンピュータ等のように高解像度化・高郊度化が受求されるキャラクターディスプレー装設に設けられた

(7)

公開実用 昭和59─ 6,7992



カラー CRT の基板取付装置に適用して極めて好適 である。

考案の効果

以上説明したように、この考案によればソケン とシールドケース(3)とを熱的に結合したので、こ のシールドケース(3)を放熱板としても使用するこ とができる。従つて、重量を増すことをくトラン シスタ Qa ~ Qa の 熱を 効果的に 元散 させることが てきるから、ネック部(4)へのストレスを最小限に よめることができる。特に、第2図あるいは第3 図に示す故熱体(9)を使用する場合にはより一層効 果的に放熟させることがてきる。

とのため、所期の目的通り、オック部(4)への影 響を与えることなく映像出力回路からの不要副射 を完全に防止でき、かつ、小型軽量で充分な放熱 効果が得られるから、画像の高解像度化を比較的 簡単に実現できる。

図面の簡単な説明

第1回はこの考案に係る基板取付基礎の一例を (8)

779.




示す断面図、第2図及び第3図は夫々放熟体の一例を示す斜視図である。

(1)は CRT ソケット、(2)はソケット結板、(3)はシールドケース、(4)はネック部、 Qz ~ Qs は出力用トランシスタ、(9)は放點体である。

代理人伊順與

(9)

公開実用 昭和 59 67992

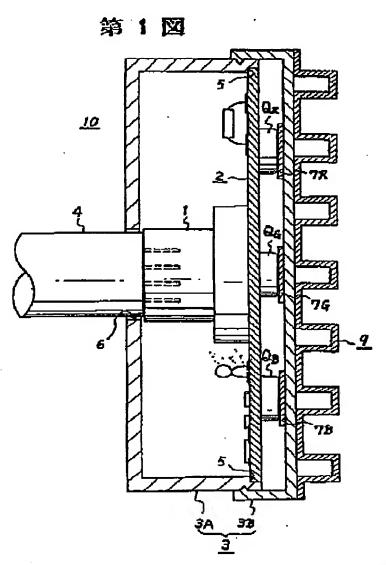

781

雪陽 59-67992哥

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
\square IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
\square lines or marks on original document
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER•

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.